



pegasoesmicamion.com



pegasoesmicamion.com



pegasoesmicamion.com

pegaso

pegasoesmicamion.com



pegasoesmicamion.com




pegasoesmicamion.com

FRENO REMOLQUE

Suelto




Accionado

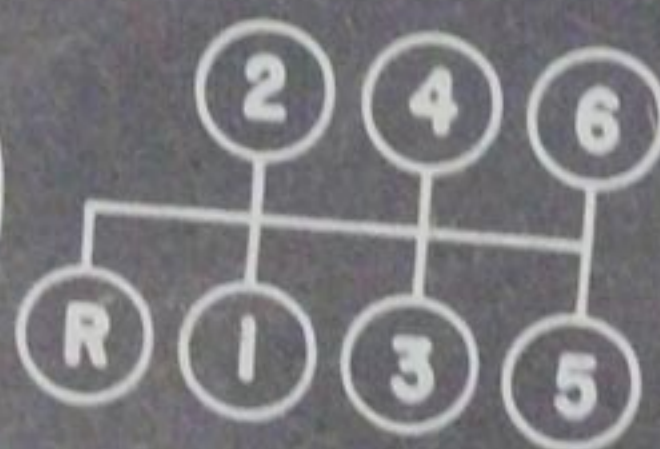

EMBRAGUE




ACELERADOR



PEDAL DE FRENO

LUZ CRUCE

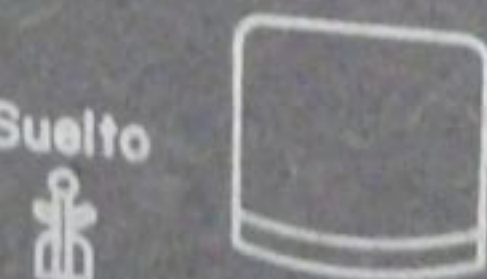

Suelto



Accionado
FRENO EMERG.

Conectado



Desconectado
DESbloqueo
INMEDIATO

Todo
terreno

Marcha
reducida



Marcha
normal

Nº DEL MOTOR 197500325

Nº DEL AUTOB. 198500276

Nº DE MATRICU.

LARGO : 6950 mm.
ANCHO : 2450 mm.
ALTO : 3200 mm.
DISTANCIA E/EJES : 3400 mm.
VIA : 1930 mm.
ALTURA GANCHO TRACCION: 1000 mm Max.
CAPACIDAD DEPOSITO COMBUST. 250 litros

PEGASO

TIPO 3055 6-6

NÚMERO CONTRATO

FECHA 1985

AÑO DE FABRICACION

SISTEMA REFRIGERACION

CAPACIDAD 37 LITROS
TEMPERATURA FUNCION NORMAL: 75-80 °C.
VACIADO:
1º ABRIR TAPON VACIADO INFERIOR DEL RADIADOR
2º ABRIR TAPON LLENADO DEL RADIADOR
3º ABRIR GRIFO VACIADO LATERAL DEL BLOQUE
MOTOR SOBRE EL MOTOR DE ARRANQUE

TABLA DE PRESIONES (Kg/cm²)

AIRE FRENOS 7-7,5
ACEITE LUBRICA MOTOR: Min. 1,5 ÷ 2 , Max. 4 ÷ 5,5
NEUMATICOS 13.00-20 PILOTE XL
CARRETERA: a V. Max. ANTERIORES POSTERIORES
T.T. { V. máx. 45 Km/h 2,9 4,5
V. máx. 20 Km/h 2,4 2,8
EMERGENCIA 2,0 2,3
1,3 1,6

VELOCIDADES MAXIMAS ADMISIBLES

MARCHA	ATRAS	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª
NORMAL	11	10	17	26	41	61	81
REDUCIDA	7	6	10	16	25	38	50

REGIMEN MOTOR MAXIMO ADMISIBLE 2100 R.P.M.
3055



pegasoesmicamion.com

MARZASA

MANZANARES (Ciudad Real)

08/58-16

pegasoesmicamion.com



pegasoesmicamion.com



pegasoesmicamion.com



pegasoesmicamion.com

pegasoesmicamion.com



pegasoesmicamion.com



pegasoesmicamion.com

A detailed close-up photograph of a vehicle's hydraulic system. The central component is a grey hydraulic pump or valve assembly, which is connected to a network of grey hoses. Some hoses are flexible and braided, while others are rigid. The system is mounted on a metal frame, with various bolts and fittings visible. In the lower portion of the image, there are two parallel metal bars, possibly part of a suspension or steering mechanism, showing signs of rust. The overall scene is a technical view of automotive machinery.